

中国石化益阳赫山加油站项目竣工环境保 护验收监测报告表

建设单位：中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司

编制单位：中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司

二零一八年十二月

建设单位法人代表： (签字)

编制单位法人代表： 章志华

项目负责人： 贺尚光

填表人： 贺尚光

建设单位： (盖章)

编制单位： (盖章)

电话:0737-2621259

电话:0737-2621259

传真:

传真:

邮编:413000

邮编:413000

地址:益阳市赫山区桃花仑东路 44 号

地址:益阳市赫山区桃花仑东路 44 号

表一

建设项目名称	中国石化益阳赫山加油站项目				
建设单位名称	中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司				
建设项目性质	√新建 改扩建 技改 迁建				
建设地点	益阳市赫山区桃花仑东路44号 (E: 112°21'45", N: 28°34'57")				
主要产品名称	年销售92#汽油2000t, 95#汽油1000t, 98#汽油800t				
设计生产能力	年销售量为3800t				
实际生产能力	年销售量为3800t				
建设项目环评时间	2018年11月	开工建设时间	2000年		
调试时间	/	验收现场监测时间	2018年11月		
环评报告表审批部门	益阳市环境保护局	环评报告表编制单位	湖南省国际工程咨询中心有限公司		
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/		
投资总概算	/	环保投资总概算	/	比例	/
实际总概算	1200万元	环保投资	45万元	比例	3.8%
验收监测依据	<p>(1)《中华人民共和国环境保护法》，(2015年1月1日起施行)；</p> <p>(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，(2016年9月1日起施行)；</p> <p>(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起施行)；</p> <p>(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，(2016年1月1日施行)；</p> <p>(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，(1997年3月1日起施行)；</p> <p>(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日起施行)；</p> <p>(7)《建设项目环境保护管理条例》，(2017年10月1日起施行)；</p> <p>(8)关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11</p>				

	<p>月 20 日；</p> <p>(9)《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，湖南省环保局湘环发[2004]42 号，2004 年 6 月；</p> <p>(10)《关于加强建设项目竣工环境保护验收工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，环评函[2008]857 号，2008 年 8 月；</p> <p>(11)《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》（环办[2012]140 号）；</p> <p>(12)《加油站地下水污染防治技术指南（试行）的通知》环境保护部办公厅，环办水体函[2017]323 号；</p> <p>(13)《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）；</p> <p>(14)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公告 2018 年第 9 号；</p> <p>(15)《储油罐加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T 431-2008）；</p> <p>(16) 项目环评及环评批复。</p>
<p>验收监测评价标准、标号、级别、限值</p>	<p>原则上采用环境影响评价文件中提出的环境保护措施和所采用环境标准进行验收，对已修订新颁布的环境标准则采用新标准进行校核。</p> <p>大气污染物：场界外非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放浓度限值（4.0mg/m³），油气处理装置排气口的油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）（≤25g/m³）。</p> <p>水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表 4 中的三级标准，具体限值见表 1-1。</p> <p>噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类及 4 类标准，临近桃花仑东路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准。</p> <p>固体废物：项目生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其 2017 年修改单中的相关标准；危险废物</p>

执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修订单中的相关标准。

表 1-1 污染物排放执行标准及其限值

类别	污染因子		标准值	执行标准
废气	场界外非甲烷总烃		4.0mg/m ³	大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值
	油气处理装置排气口非甲烷总烃		25g/m ³	《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2007)
废水	pH		6-9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准
	COD		500mg/L	
	氨氮		/	
	总磷		/	
	石油类		20mg/L	
噪声	2类	昼间	60dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
		夜间	50dB(A)	
	4类	昼间	70dB(A)	
		夜间	55dB(A)	
固废	一般固废		《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及其2017年修改单中的相关标准	
	危险废物		《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修订单中的相关标准	

表二

工程建设内容:

1、建设内容

中国石化益阳赫山加油站建于 2000 年，并于当年建成投入运营，总投资 1200 万元，有职工 10 人，位于益阳市赫山区桃花仑东路 44 号 (E: 112°21'45", N: 28°34'57")，地理位置图见附图 1。项目周边的环境保护目标主要为居民点，见附图 2。

中国石化益阳赫山加油站属于二级加油站，年销售柴油和汽油约 3800t，其中 92#汽油 2000t，95#汽油 1000t，98#汽油 800t。

由于中国石化益阳赫山加油站为新建（补办环评）项目，环评阶段与验收阶段时间较近。经验收调查，验收阶段实际建设内容与环评阶段建设内容一致，无变化。

中国石化益阳赫山加油站加油区设 1 座 700m²加油棚，设加油岛 2 座，棚内设有 4 台双枪双油潜油泵加油机；配钢制双层地埋卧式储油罐 4 个，30m³汽油罐 4 个（92#2 个，95#1 个，98#1 个），总罐容为 120m³，折合油总储量 120m³。营业室站房建筑面积 120m²，一层框架结构，砖石结构，设置有发电间、配电房、办公室、便利店等。主要建设内容见表 2-1。

表 2-1 项目主要建设内容

序号	类别	名称	工程内容及规模	
			数量	备注
1	主体工程	加油棚	700m ²	钢架结构
		营业室	120m ²	砖石结构，一层框架结构
		双油双枪潜油泵加油机	4 台	已安装二次油气回收装置
		加油岛	2 座	
2	储运工程	埋地油罐	4 个埋地油罐，2 个 30m ³ 的 92#汽油罐、1 个 30m ³ 的 95#汽油罐、1 个 30m ³ 的 98#汽油罐；各油罐为双层罐，在埋地油罐区外设有混凝土结构的防渗池	
3	环保工程	密封系统	采用密闭卸油方式、地埋式储油罐、防渗池、自封式加油机；油罐车装卸、加油作业安装油气回收装置	
		固废处理	站内设有垃圾桶，生活垃圾经收集后由当地环卫部门定期统一清运处理；加油站清罐产生的危废交由岳阳安洁油罐清洗有限公司委托有资质单位处理，隔油池的油泥及含油抹布、手套等危险废物暂存于加油站内设置的危废暂存点中，由湖南瀚洋环保科技有限公司定期清运处理	
		污水处理	生活污水经化粪池处理、地面冲洗废水和含油初期雨水经隔油池处理后均排入桃花仑东路沿线市政污水管网，最终经团洲污水处理厂处理后达标排放	

		噪声处理	加油站油泵，加油机采用低音设备
4	公用工程	供水系统	来自益阳市市政供水系统
		排水系统	实行雨污分流制，雨水经落水管排入排水暗渠；生活污水经化粪池处理、地面冲洗废水和含油初期雨水经隔油池处理后均排入桃花仑东路沿线市政污水管网，最终经团洲污水处理厂处理后达标排放
		供电系统	供电电源采用市政电源供电；按要求设置工作接地、防雷、静电接地，电气设备规格型号、防爆等级按要求配置
5	消防	消防器材	消防沙池、手提式干粉灭火器 4 台，推车式干粉灭火器 1 台
6	其他工程	绿地	50m ² ，绿化率 2%

2、主要设备

由于中国石化益阳赫山加油站为新建（补办环评）项目，环评阶段与验收阶段时间较近。经验收调查，验收阶段实际主要设备与环评阶段设备一致，无变化，主要设备清单见表 2-2。

表 2-2 项目主要设备

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	98#汽油储罐	30m ³ Φ2600*5100*8 SF	台	1	已按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年版）采取和防渗措施，设置了监漏监测井和静电导走装置。储罐卸油区设置了油气回收装置。每个油管均设置排气立管（3 根）
2	92#汽油储罐	30m ³ Φ2600*5100*8 SF	台	2	
3	95#汽油储罐	30m ³ Φ2600*5100*8 SF	台	1	
4	双枪双油潜油泵加油机	/	台	4	已安装二次油气回收装置。
5	全自动液位仪	/	套	1	

3、平面布置

验收阶段加油站平面布置与环评阶段一致，无变化。中国石化益阳赫山加油站正处桃花仑东路路口边，加油站正面朝北，站区南面、东面、西面是居民区，北面是桃花仑东路口。站区西北角、东北角分别设置一个入口和出口，出入口靠近桃花仑东路，便于加油车辆的出入。项目总用地面积 2555.91m²，站内主要分为加油区、埋地油罐区和辅助区等三大功能区。站区内西南侧布置有埋地式油罐，油罐区远离主干道；站区南方为站房，加油棚内南侧分两行平行布置 4 台加油机；站区西侧和东侧、北侧设置了集水沟，正西角设置了隔油池，东侧设置了化粪池；站区西南侧设置了消防设施以

及应急沙池；在油罐区设置了绿化带，加油站场界设置了围墙。加油站平面布置见附图 4。

4、工作制度和劳动定员

工作制度：每天三班，每班工作 8 小时，年工作 365 天。

劳动定员：加油站劳动定员 10 人，其中站长 1 人，核算员 1 人，加油加气员 8 人，站内不提供食堂和住宿。项目实际工作制度和劳动定员与环评阶段一致，无变化。

5、项目周边环境保护目标

加油站周围没有文物、历史名胜古迹及有价值的自然景观等需要特殊保护的对象，周边居民生活用水均来自自来水。项目环境保护目标分布情况详见表 2-3。

表 2-3 项目周边主要环境保护目标

环境要素	环境敏感点	方位距离	功能	环境功能区标准
大气环境	桃花仑东路居民区	W, 15m-50m	桃花仑东路居民区, 约 3 栋	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二级标准
	欣隆小区	S, 15m-100m	欣隆小区, 约 5 栋	
	桃花仑东路居民区	E, 15m-150m	桃花仑东路居民区, 约 5 栋	
	鑫源商厦	N, 40-50m	鑫源商厦, 约 1 栋	
声环境	桃花仑东路居民区	W, 15m-50m	桃花仑东路居民区, 约 3 栋	《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类
	欣隆小区	S, 15m-100m	欣隆小区, 约 5 栋	
	桃花仑东路居民区	E, 15m-150m	桃花仑东路居民区, 约 5 栋	
	鑫源商厦	N, 40-50m	鑫源商厦, 约 1 栋	
水环境	资水	N 侧约 1500m	工业用水区, 宽度为 200m, 流速缓慢	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中 IV 类标准

原辅材料消耗及水平衡:

1、原辅材料消耗

本项目为机动车燃料零售业，主要原材料销售情况见表 2-4。

表 2-4 主要原材料销售情况表

序号	名称	流向	规格	运输方式	销售量 (t/a)
1	汽油	运入	92#	油罐车	2000
2	汽油	运入	95#	油罐车	1000
3	汽油	运入	98#	油罐车	800
合计					3800

2、水源及水平衡

a) 给水

本项目水源来自益阳市市政供水管网,项目运营期所需用水包括站内地面冲洗水、员工及司乘人员生活用水、绿化用水等。

b) 排水

赫山加油站排水实行雨、污分流制。

屋面雨水及空调水经落水管排入室外雨水管道,汇集后排入桃花仑东路市政雨水管网,最终排入资水。

污水为生活污水及少量的含油场地冲洗污水。生活废水经化粪池处理、含油场地冲洗水和含油初期雨水经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入桃花仑东路沿线的市政污水管网,最终排入益阳市团洲污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排放。

c) 水平衡

加油站水平衡图见图 2-1。

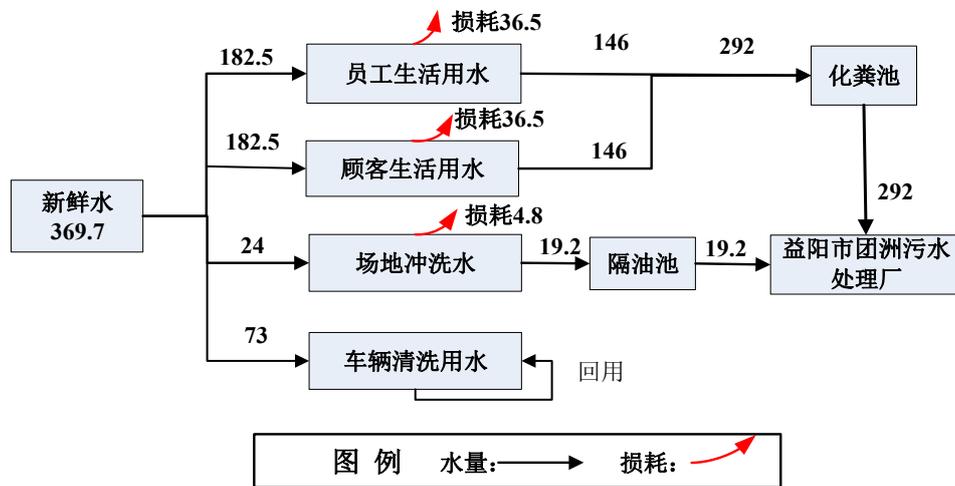


图 2-1 赫山加油站水平衡图 (m³/a)

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

1、加油站工艺流程

a) 卸油：益阳赫山加油站的油品由专业运输公司承担负责运送至本加油站，该站采用油罐车经连通导电耐油软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止 15min 后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后开始卸油。卸油采用密闭卸油工艺，即油罐有专用进油管道，油从密闭卸油口经卸油管道进入地下油罐。卸油设施配套有油气回收系统，卸油时油罐中的油气通过输气管抽入油罐车中。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止 15min 后，发动油品罐车缓慢驶离罐区。

b) 储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为 2~3d，从而保证加油站不会出现脱销现象。

c) 加油：加油采用潜油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的计量器后由加油枪加入汽车油箱中。

2、产污环节

本项目的工艺流程及产污环节见图 2-2。

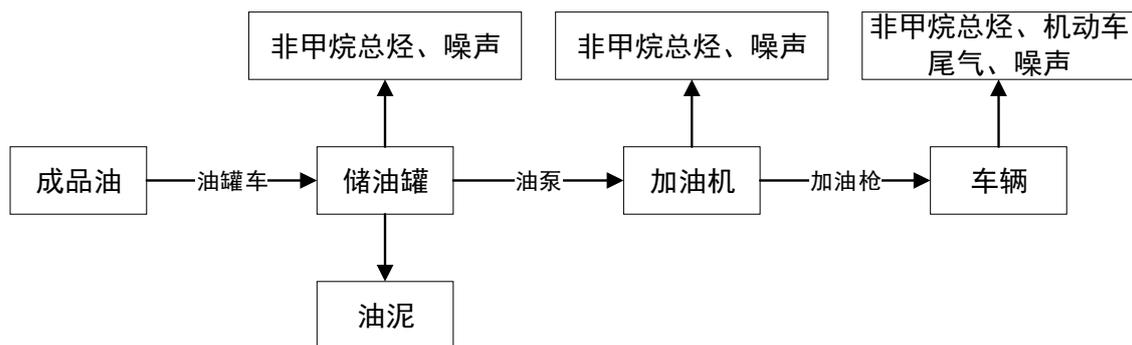


图 2-2 加油站工艺流程及产污环节图

项目变动情况：

由于中国石化益阳赫山加油站为新建（补办环评）项目，环评阶段与验收阶段时间较近。经验收调查，验收阶段项目建设内容与环评阶段基本一致，并完善了相应的环保措施。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

1、废气

1.1 大气污染源

a) 非甲烷总烃

益阳赫山加油站运营期产生的非甲烷总烃主要来自储油罐大呼吸、加油机作业跑冒漏。为减少加油站非甲烷总烃的产生量，加油站已配套建设了卸油区油气回收（一次油气回收）系统和加油区油气回收（二次油气回收）系统，油气回收率达 90% 以上，大大减少了非甲烷总烃的排放。

b) 汽车尾气

加油站运行过程中由于加油车辆及燃油配送车辆的进出会产生汽车尾气。汽车尾气主要污染物为 NO_2 、 CO 、 HC ，为无组织排放；由于机动车在加油站内停车加油停留时间短，通过空气自然流通扩散及绿化吸收净化的作用，产生的机动车尾气很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。

1.2 非甲烷总烃回收处理措施

本项目在油罐区安装有油气回收系统，加油机安装有油气回收系统。

a) 卸油区油气回收（一次油气回收）系统

卸油设施配套有油气回收系统，卸油时油罐中的油气通过输气管抽入油罐车中，回收油罐车内的油气，由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。出油工艺管道采用复合材料（KPS），卸油和通气管道采用 20# 无缝钢管，卸油区油气回收（一次油气回收）原理见图 3-1。

一次油气回收系统基本原理图

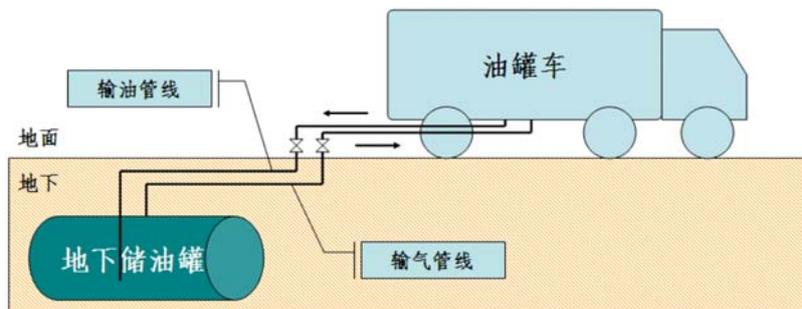


图 3-1 卸油区油气回收（一次油气回收）系统基本原理图

b) 加油区油气回收（二次油气回收）系统

汽车加油过程中，利用加油枪上特殊装置，将原本由汽车油箱逸散于空气中的油气经加油枪、抽气泵、油气回收管线输送至地下储油罐，实现加油与油气置换，将回收的油气储存在地下油罐内。加油及油气回收（二次油气回收）工艺见图 3-2。

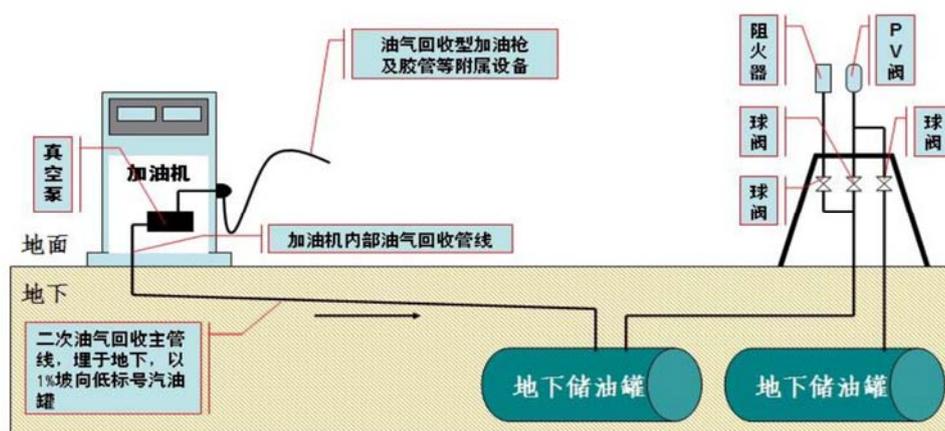


图 3-2 加油区油气回收（二次油气回收）系统基本原理图



图 3-3 卸油区一次回收系统和加油机二次油气回收系统

2、废水

2.1 水污染源

项目运营期主要水污染源为生活污水、地面冲洗水，主要污染物为 SS、石油类、COD_{Cr}、氨氮等。生活污水产生量为 292.0m³/a；地面冲洗用水产生量约 19.2m³/a，加油站污水总产生量为 311.2m³/a。

2.2 废水处理措施及排放

生活污水经化粪池处理、地面冲洗水经隔油沉淀池（2m×3m×1.5m）处理排至益阳市团洲污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准；项目污水排放流程见图 3-4。



图 3-4 项目污水排放流程图



图 3-5 化粪池和隔油池

项目采用雨污分流制，雨水直接排入排水暗渠，由于加油区设置罩棚，加油区地势高于周边行车道且设置了集水沟，雨水不会涌入加油区，加油区内少量飘雨形成的含油初期雨水汇入集水沟，进入隔油池处理，含油初期雨水经处理后外排对周边环境影响较小。



图 3-6 加油区前集水沟

2.3 地下水污染防治措施

为防止油罐石油泄漏对地下水的污染，本项目的油罐为 4 个 SF 双层储油罐，配

套设置了防渗池设施：油罐置于有防水功能的钢筋混凝土防渗池内，防渗池设于地下，罐池底部及罐池内壁一定高度范围内贴有玻璃钢防渗层，防渗池内汽、柴油单油罐放置区之间设有隔池，使各油罐池相互隔离；油罐顶用砂土覆盖；在防渗池内设置有油罐渗漏检测立管（井），立管（井）的下端置于罐池的最低处，以便于随时观测油罐石油泄漏情况。



图 3-7 油罐区防渗池及监测井

3、噪声

加油站产生噪声的主要设备为加油机油泵等设备噪声，及加油车辆等，其源强 60-80dB(A)之间。目前加油站采取的噪声治理措施为：加油站进站加油车辆进站后限速行驶、禁止按喇叭；对大型货运车辆及时疏导，少用急刹、气刹；加油站主要机械设备噪声源均布置在战区的中部，油泵设置在地下；加油站运营至今未发生扰民投诉。

4、固体废物

加油站在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、油罐废油渣、含油锯末、油泥、含油抹布、手套。

a) 一般固体废物

加油站在运行过程中，工作人员产生生活垃圾量为 3.65t/a。

本项目所产生的生活垃圾收集定期运至益阳市生活垃圾焚烧发电厂处理，其对环境的影响较小。

b) 危险固体废物

1) 油罐废油渣、含油锯木

加油站油罐清洗均由有资质专业单位进行，每隔 3~5 年应对油罐进行一次清洗。

清洗时产生的油罐废油渣（HW08，0.6t/次）和含油锯末（HW08，0.3t/次）由专业清洗单位岳阳安洁油罐清洗有限公司负责带走外委有资质单位处置。

2) 油泥

加油站的隔油池会产生一定的油泥（HW08，0.00015t/a），放置在危险废物贮存桶暂存后由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。含油抹布、手套产生量约为 0.1t/a（属危险废物豁免类），放置在危险废物贮存桶暂存后由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。

加油站已设置 1 处危险固废暂存间。配备专人进行危废的收集和管理，危废实行分类收集、采用符合标准的容器分类放置。危废暂存间应按规定设置警示标志，储存场地必须做好防渗漏，同时危废储存场地必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改清单的各项要求，危险废物的运输执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。



图 3-8 加油站垃圾站及危废暂存区

5、其它环境环保措施

5.1 环境风险防范措施

a) 企业编制了应急预案，针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，基本可以做到快速、高效、安全处置。按照应急预案的要求，注意各种突发情况的安全防护措施。

b) 增设了油罐内的高液位报警系统，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。

- c) 建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。
- d) 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。
- e) 在储存油和加油站入口处设立警告牌(严禁烟火和严禁打手机)。
- f) 加强风险防范措施，在加油站设立监控井，在营运期利用监测井对加油站排放污染物随时进行监测。埋地油罐区域设置消防器材如堆沙、灭火毯等。按消防要求配备必要的消防器材。



图 3-9 加油站消防设施

5.2 排污口设置

加油站在桃花仑东路旁设置了 2 个排污口，生活污水经化粪池处理、场地冲洗水经隔油沉淀池处理后排入益阳市团洲污水处理厂深化处理。化粪池、隔油池排污口位置见附图 4。

6、环保设施投资及“三同时”落实情况

6.1 环保设施投资

由于中国石化益阳赫山加油站为新建（补办环评）项目，环评阶段与验收阶段时间较近。经验收调查，验收阶段实际环保投资与环评阶段一致，无变化。加油站环保投资 45 万元，占工程总投资比例为 3.8%。工程环保投资情况详见表 3-1。

表 3-1 项目环保投资估算 单位（万元）

污染控制类型	控制措施	投资（万元）
废水	地面硬化、防渗措施维护	15
	改造清理地下水监测井	3
	隔油池清理维护	5
	化粪池清理维护	5
	加油棚周围设置集水沟	2

废气	绿化带清理维护	2
噪声	机械减震基座、消声维护	1
固废	垃圾收集，定期清运	2
	危险固废委托有资质单位处理	2
	危废暂存间	5
	环境管理与环境监测	2
合计		45

6.2 “三同时”环保设施落实情况

本加油站“三同时”环保设备落实情况见表 3-2。

表 3-2 项目“三同时”环保设施落实情况表

序号	污染源	“三同时”环保设施	落实情况
1	挥发油气	地理式内浮储罐、采用卸油油气回收装置、加油油气回收装置。	已落实
2	生活污水	化粪池	已落实
3	场地卫生设备清洗废水	隔油沉淀池	
4	生活垃圾	定期运至益阳市生活垃圾焚烧发电厂	已落实
5	地下水防渗	双层油罐加防渗池，配套地下水观测井	已落实
6	隔油池油泥、含油抹布、手套	放置在危险废物贮存危废暂存间，定期由湖南瀚洋环保科技有限公司进行回收处理	已落实
7	油罐清洗废油渣	加油站油罐清洗均由有清洗资质单位清洗，并负责清洗时产生的油罐油渣和含油锯末的处理	
8	含油锯末		
9	噪声治理	选用低噪声设备，合理布局设备等	已落实

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、环评报告表结论

a) 环境影响评价及污染防治措施

1) 废气分析及防治措施

加油站油气逸散较少，在采取相应的油气回收措施，严格控制油气无组织排放，可减少非甲烷总烃类对大气环境的排放量，减少由此而造成的大气污染影响，确保达到国家《大气污染物综合排放标准》要求周界外非甲烷总烃最高浓度点浓度小于等于 $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）中排放口非甲烷总烃浓度小于等于 $25\text{g}/\text{m}^3$ 的排放控制要求，对周围大气环境不会产生明显影响。通过空气自然流通扩散及绿化带的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。

2) 废水分析及防治措施

本项目站内生活污水经化粪池处理、清洗废水经隔油池隔油沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后外排至桃花仑东路污水管网，最终经团洲污水处理厂处理并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排入资江，项目运营期产生的废水对周围的水环境质量产生的影响较小。

3) 噪声分析及防治措施

选用低噪声源设备，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，项目运营期的噪声对周围环境影响较小。

项目噪声主要分为设备噪声、进出车辆噪声，其噪声值在 $60\sim 85\text{dB}(\text{A})$ 之间。加油机选用低噪设备，减轻设备噪声；规范交通组织及管理，加油站进出口设置禁鸣标志，车辆进出严禁鸣喇叭；完善员工管理制度，禁止大声喧哗。

4) 固体废弃物分析及防治措施

生活垃圾和含油抹布与手套定期运至益阳市生活垃圾焚烧发电厂处理。油罐清洗废油渣和含油锯末由专业清洗单位负责外委有资质的单位处置。油泥暂存于危废暂存间，由湖南瀚洋环保科技有限公司进行定期清运处置。

5) 生态环境分析及防治措施

在采取加强油罐、油管的焊接与防腐处理，强化油罐区防渗处理等措施后，本项目运营对土壤环境无明显影响。

6) 环境风险分析

从环境保护角度来说，本项目不构成重大危险源，在建设单位按照评价的建议落实本报告要求提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的安全要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止是事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。

b) 综合结论

中国石化益阳赫山加油站符合国家相关产业政策。项目早已建成运营，现有工程无明显遗留环境问题。项目营运过程中产生少量的废气、废水、噪声及固体废物，加油站已采取相应污染防治措施进行处置，各项污染物均可达标排放，项目对周围环境的影响可以接受。因此，中国石化益阳赫山加油站现有规模合理，各项环保措施稳定、有效运行，项目建设从环境保护角度分析是可行的。

2、审批部门审批决定

益阳市环境保护局关于该项目批复（益环赫审[2018]46号）的审批意见如下（详见附件1）：

中国石化销售有限公司湖南益阳分公司：

你公司呈报的《赫山区城区（赫山、广场、罗溪、银城、紫竹、天龙、金山、会龙山、长坡岭、朝阳）加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则上同意《报告表》的基本内容，所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意赫山加油站在益阳市赫山区桃花仑东路44号的选址；同意广场加油站在赫山区朝阳东路银城广场富丰大夏旁的选址；同意罗溪加油站在赫山区罗溪北路区农业局旁的选址；同意银城加油站在赫山区七里桥村桃花仑组676号的选址；同意紫竹加油站在赫山区龙山路108号的选址；同意天龙加油站在赫山区龙光桥村桃花仑组1160号的选址；同意金山加油站在赫山区金山路4号的选址；同意会龙山加油站在赫山区会龙路58号的选址；同意长坡岭加油站在赫山区长坡岭

村一组的选址；同意朝阳加油站在赫山区桃花仑东路的选址。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施以及建议内容，确保各污染物达标排放。并着重做好以下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，完善各项应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施，应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。

（二）、本项目大气污染物主要来自油品在收集、运输、储备和发油过程中挥发的非甲烷总烃，必须按环评要求，分别采取有效措施，使废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的标准。

（三）、本项目运营期产生的废水主要来自于站区的冲洗用水、员工及司乘人员生活用水。本项目赫山、罗溪、银城、金山、会龙山加油站场地冲洗废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入团洲污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准后外排；长坡岭、广场、紫竹、天龙、朝阳加油站的生活污水经化粪池处理后回用农田，场地冲洗废水经隔油池处理后，再进入加油站内四池净水系统，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表 4）中一级标准后外排。

（四）、本项目噪声主要来自油泵、空调设备和加油车辆进出等产生的噪声。必须通过合理布局，选用低噪声设备，加装降噪减振设施，采用吸声、隔音材料，对进出站机动车辆严格管理，设置绿化隔离带等措施，使区域内噪声降到最低达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

（五）、本项目固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾和清理油罐后产生的含油污泥。生活垃圾必须由专人收集，采取全封闭式集中堆放，定时清运至垃圾焚烧发电厂统一处理。清理油罐后产生的含油污泥属危险废物，必须送有资质的单位进行回收处理。

（六）、本工程投产后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、中国石化销售有限公司湖南益阳分公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，建设单位及时向相关部门申请竣工验收。

3、审批部门审批意见的落实情况

本项目建设项目环评批复及落实情况见表 4-1（环评批复见附件 1）。

表 4-1 环评批复要求落实情况

序号	环评批复意见	验收阶段情况	落实情况
1	加强环境管理，建设环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施、应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全	中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司内部设专门环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，加油站环境管理工作由加油站站长负责，定期对站内“三废”处理设施进行检查和维护，“三废”均做到妥善处理和处置。益阳石油分公司定期组织对加油站的环境管理和污染物排放进行检查，环境管理责任已形成了由益阳分公司分包到片区加油站总管理然后到站长的管理制度，已于管理人员绩效挂钩	已落实
2	本项目大气污染物主要来自油品在收集、运输、储备和发油过程中挥发的非甲烷总烃，必须按环评要求，分别采取有效措施，使废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的标准	卸油区和加油区均已安装油气回收系统，运输车辆自带油气回收装置，加油站及运输车辆油气回收系统运行稳定，经验收监测加油站排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的标准；排放立管油气排放达到《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中油气浓度排放限值标准	已落实
3	本项目运营期产生的废水主要来自于站区的冲洗用水、员工及司乘人员生活用水。本项目赫山、罗溪、银城、金山、会龙山加油站场地冲洗废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入团洲污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准后外排	本项目为批复中的赫山加油站，站区内已设置了化粪池和隔油池；生活污水经化粪池处理后排入沿线市政污水管网，场地冲洗含油废水经隔油池处理后排入沿线市政污水管网，最终进入团洲污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准后外排	已落实
4	本项目噪声主要来自油泵、发电机、空调设备和加油车辆进出等产生的噪声。必须通过合理布局，选用低噪声设备，加装降噪减振设施，采用吸声、隔音材料，对进出站机动车辆严格管理，设置绿化隔离带等措施，使区域内噪声降到最低达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准	加油站加油机带有二次油气回收和低噪声的设备；同步已完成油罐油泵等高振动设备的更新工作；加油站内高噪声设备（油泵）均布置在地下；加强了进出车辆的管理，站内禁止急刹和鸣笛，设置了禁鸣标志；由于加油站面积较小，未设置绿化隔离带；经验收阶段监测结果显示，加油站厂界噪声达标	基本落实

5	<p>本项目固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾和清理油罐后产生的含油污泥。生活垃圾必须由专人收集，采取全封闭式集中堆放，定时清运至垃圾焚烧发电厂统一处理。清理油罐后产生的含油污泥属危险废物，必须送有资质的单位进行回收处理</p>	<p>按照环评报告表的要求分类处置各类固体废物；生活垃圾等一般固废收集后交由环卫部门每日清运至益阳垃圾焚烧厂处理；站内按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求设置危废暂存，油泥、含油抹布手套等危废暂存于站内危废暂存间，定期交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行回收处理；油罐清洗废油渣和含油锯末由专业清洗单位岳阳安洁油罐清洗有限公司负责处置</p>	已落实
6	<p>本工程投产后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施</p>	<p>已编制项目的环境风险应急预案，按照应急预案要求强化了环境风险防范措施，并相应增加消防设施，公司统一安排站长进行环境和安全方面的培训</p>	已落实

表五

验收监测质量保证及质量控制：

1、原则

质量控制与质量保证严格执行国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

a) 样品分析时采取平行双样、空白试验、标准样品等质控措施。

b) 噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大于 0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速>5m/s 停止测试。

c) 所有监测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护，监测人员经考核合格，持证上岗。

d) 样品保存、运输过程中严格规范。

2、监测分析方法

监测分析方法见表 5-1。

表 5-1 分析及使用仪器一览表

类别	项目	分析方法	方法来源	检出限
无组织废气	非甲烷总烃	气相色谱法	HJ/T38-1999	0.04mg/m ³
有组织废气	非甲烷总烃	气相色谱法	HJ/T38-1999	0.04mg/m ³
废水	pH	玻璃电极法	GB/T6920-1986	——
	COD	重铬酸盐法	HJ828-2017	4mg/L
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ535-2009	0.025mg/L
	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T11893-1989	0.01mg/L
	石油类	红外分光光度法	HJ637-2012	0.01mg/L
噪声	厂界噪声	连续等效声级法	GB12348-2008	28dB(A)

3、质量控制

湖南格林城院环境检测咨询有限公司通过了湖南省质量技术监督局计量认证，具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，科学设计监测方案，合理布设监测点位，确保采集的样品具有代表性，严格操作技术规范，保证监测数据的准确可靠。在监测过程中，样品采集、运输、保存和检测的全过程严格按照国家相关技术规范和标准分析方法的要求进行。对布点、采样、分析、数据处理的全过程实施质量控制，监测数据经三级审核。

a) 采样质量控制:

1) 监测取样时段内, 保证主要环保设施运行正常, 各工序均处于正常生产状态, 生产能力达到验收监测的工况要求。

2) 采样前后对采样仪器及声级计等设备进行校准和检查。

b) 实验室质量控制

1) 所用仪器经检定或校准合格并在有效期内使用。

2) 每批样品在检测同时带相应检测项目质控样和 10% 平行双样。本次检测的平行样品, 合格率为 100%。

表六

验收监测内容:

1、废气

本项目营运期特征主要大气污染物为加油站油气挥发产生的非甲烷总烃污染物排放，因此，大气污染监测主要针对非甲烷总烃的有组织及无组织排放，监测内容见表6-1，监测点位图见附图3。

表 6-1 废气监测工作内容

监测类别	监测点	监测因子	监测频次
无组织废气	G1: 位于本项目西北侧常年主导风向上风向	非甲烷总烃	监测 2 天, 每天监测 3 次
	G2: 位于本项目东侧常年主导风向下风向		
	G3: 位于本项目东南侧常年主导风向上风向		
	G4: 位于本项目南侧常年主导风向下风向		
有组织废气	G5: 排放立管出口 (92#汽油油罐排气立管)		



图 6-1 油罐区废气有组织排放立管

2、废水

本项目生活污水经化粪池处理、场地冲洗废水经隔油沉淀池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后经市政管网排入益阳团洲污水处理厂深度处理。根据加油站营运期污水排放特征，验收监测中主要对站区隔油池、化粪池污水排放口污水进行监测，监测内容见表 6-2，监测点位图见附图 3。

表 6-2 废水监测工作内容

类别	监测点	监测因子	监测频次
冲洗废水	W1: 隔油沉淀池出水口	pH、COD、BOD ₅ 、氨氮、总磷、石油类	监测 2 天, 每天 3 次
	W2: 化粪池出水口		

3、厂界噪声

本项目厂界噪声的监测内容见表6-3，监测点位图见附图3。

表 6-3 噪声监测工作内容

监测类别	监测项目	监测点位	监测频次
厂界噪声	连续等效 A 声级	N1: 加油站东侧 1m 处	监测 2 天，昼、夜各 1 次
		N2: 加油站南侧 1m 处	
		N3: 加油站西侧 1m 处	
		N4: 加油站北侧 1m 处	

表七

<p>验收监测期间生产工况记录：</p> <p>验收监测期间加油站正常运营，， 营业时间为每天 24 小时营业。其中：</p> <p>a) 站内 4 台双枪双油潜油泵加油机均正常使用，正常使用率占加油机的 100%；</p> <p>b) 加油站监测期间运行稳定，日加油量约为 92#汽油、95#汽油、98#汽油日加油量约为 8.32t，占设计日加油量的约 79.9%。</p> <p>c) 验收调查期间小型车辆加油占日加油量的 85%，加油站营业范围主要是汽油零售。</p> <p>d) 验收监测时段均分布在昼间 10:00~12:00、14:00~16:00；夜间 22:00~24:00。</p> <p>综上所述，监测时段基本能够代表加油站验收阶段工况，负荷大于设计能力的 75%，符合验收要求。</p>							
<p>验收监测结果：</p> <p>1、环境保护设施调试效果</p> <p>本项目为补办环评项目，环保措施已完成施工和投入使用，环保措施运行正常，环评报告书及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，加油站环境管理工作由加油站站长负责。本验收监测报告于 2018 年 11 月 28 日~29 日验收监测，监测期间该项目设备、环保设施运行正常，主体工程和环保设施已全部建成。</p> <p>2、污染物排放监测</p> <p>a) 监测期间气象</p>							
表 7-1 验收监测期间气象参数表							
采样时间		天气状况	温度 (°C)	湿度 (%RH)	风向	风速 (m/s)	大气压 (kPa)
2018.11.28	02:00	多云	11.2	95.7	N	1.3	100.4
	08:00	多云	15.1	93.0	N	1.8	100.3
	14:00	多云	20.2	90.9	N	2.1	100.5
	20:00	多云	14.8	92.8	N	1.1	100.4
2018.11.29	02:00	晴	12.3	86.3	N	1.5	100.5
	08:00	晴	15.6	84.8	N	1.4	100.4
	14:00	晴	22.0	86.8	N	1.0	100.5
	20:00	晴	17.4	87.7	N	1.8	100.3

b) 废气及大气环境排放监测

赫山加油站废气排放及大气环境验收监测结果见下表。

监测时间：2018年11月28日~29日，连续监测2天，每天监测3次值。

表 7-2 废气排放及大气环境验收监测表 单位 mg/m³

项目	监测因子	点位	监测结果						标准值
			2018.11.28			2018.11.29			
			第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次	
无组织 废气	非甲烷总烃 (mg/m ³)	G1	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	4.0
		G2	0.11	0.11	0.12	0.14	0.13	0.12	4.0
		G3	0.15	0.15	0.16	0.15	0.14	0.13	4.0
		G4	0.13	0.11	0.10	0.11	0.13	0.09	4.0
有组织 废气		G5	4.32	4.34	4.36	4.30	4.32	4.33	25
是否达标		达标							
1.无组织废气参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值； 2.有组织废气执行《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2007)规定。									

由上表可知，赫山加油站验收监测阶段排放的非甲烷总烃厂界周边浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值；排放立管处的非甲烷总烃满足《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2007)规定。

c) 废水排放监测

赫山加油站废水排放验收监测结果见下表。

监测时间：2018年11月28日~29日，连续监测2天，每天监测3次值。

表 7-3 废水排放验收监测表 单位：mg/L (pH 无量纲)

监测点位	监测日期	监测项目	监测结果 (mg/L)				标准限值	是否达标
			第一次	第二次	第三次	均值或范围		
W1: 隔油 沉淀池排 污口	2018.11.28	pH (无量纲)	7.20	7.21	7.23	7.20~7.23	6~9	达标
	2018.11.29		7.24	7.22	7.21	7.21~7.24		
	2018.11.28	化学需氧量	29	29	27	28	500	达标
	2018.11.29		27	28	26	27		
	2018.11.28	总磷	0.09	0.08	0.09	0.09	/	/

	2018.11.29		0.11	0.09	0.12	0.11		
	2018.11.28	氨氮	1.35	1.35	1.33	1.34	/	/
	2018.11.29		1.31	1.33	1.34	1.33		
	2018.11.28	石油类	7.20	7.22	7.21	7.21	20	达标
	2018.11.29		7.23	7.23	7.22	7.23		
W2: 化粪池排污口	2018.11.28	pH (无量纲)	7.16	7.18	7.19	7.16~7.19	6~9	达标
	2018.11.29		7.18	7.20	7.21	7.18~7.21		
	2018.11.28	化学需氧量	137	139	136	137	500	达标
	2018.11.29		142	143	140	142		
	2018.11.28	总磷	0.12	0.15	0.14	0.14	/	/
	2018.11.29		0.15	0.16	0.17	0.16		
	2018.11.28	氨氮	5.28	5.25	5.23	5.25	/	/
	2018.11.29		5.21	5.20	5.24	5.22		
	2018.11.28	石油类	1.88	1.85	1.92	2.28	20	达标
	2018.11.29		1.91	1.93	1.92	2.92		

由上表可知，赫山加油站验收监测阶段排放的废水各项监测因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。验收监测时段加油站正常运营，站内隔油池、化粪池正常使用。

d) 厂界噪声

赫山加油站厂界噪声验收监测结果见下表。

监测时间：2018年11月28日~29日，连续监测2天，昼夜各监测一次。

表 7-4 厂界噪声验收监测结果 单位：dB(A)

监测项目 监测点位	噪声测得值 Leq[dB(A)]						评价结果
	2018.11.28		2018.11.29		评价标准		
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
N1: 加油站东侧 1m 处	60.1	44.7	59.7	43.5	70	55	达标
N2: 加油站南侧 1m 处	58.5	41.1	57.6	40.6	60	50	达标
N3: 加油站西侧 1m 处	55.9	41.5	56.4	42.1	70	55	达标
N4: 加油站北侧 1m 处	54.3	40.2	55.5	41.0	70	55	达标

通过上述监测数据表明，赫山加油站厂界噪声验收监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，临近交通干道的厂界噪声满

足 4 类标准。验收监测时段加油站正常运营，噪声防护设备正常使用。

e) 固体废物的处置情况

赫山加油站正常运营所产生的生活垃圾堆存站内垃圾桶，交由环卫部门处理。

加油站清洗产生的油罐废油渣、含油锯木由专业清洗公司岳阳安洁油罐清洗公司带走，隔油池产生的油泥及含油抹布、手套均按要求分类收集在专用容器内，统一暂存于站内危废暂存间，最终交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行回收处理。

f) 地下水

本验收报告引用《中国石化益阳赫山加油站环境影响报告表》中关于赫山加油站北侧的地下水采样孔监测数据，以反映赫山加油站目前没有发生渗漏现象。

1) 监测断面

D1 加油站北侧地下水采样孔。

项目位于洞庭湖沉积平原，项目区地下水无明显流场，一般流向为由陆域向周边水渠、河流。项目区南侧地下水采样孔位于项目区附近，由于项目已营运多年，该监测点能够反映加油站是否存在泄漏和石油类慢性下渗情况。

2) 监测因子

pH、石油类、高锰酸盐指数、砷、铅、总大肠菌群。

3) 评价标准：执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中 III 类水质标准，石油类参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类水质标准；

4) 监测结果见表 7-5

表 7-5 地下水现状监测与评价一览表

检测项目	采样日期	检测结果 (单位: mg/L)	标准限值	是否达标
石油类	2018.08.30	0.01L	0.05	达标
	2018.08.31	0.01L		
总大肠菌群 (MPN/100ml)	2018.08.30	≤3	3.0 (个/100ml)	达标
	2018.08.31	≤3		
高锰酸盐指数	2018.08.30	1.2	3.0	达标
	2018.08.31	1.3		
pH (无量纲)	2018.08.30	7.25	6.5-8.5	达标
	2018.08.31	7.27		
砷	2018.08.30	0.0003L	0.05	达标
	2018.08.31	0.0003L		
铅	2018.08.30	0.001L	0.05	达标
	2018.08.31	0.001L		

备注：石油类参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中 III 类水质标准

根据上表本加油站北侧地下水采样孔地下水质量监测结果分析，各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水质标准。石油类符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。说明加油站目前没有发生泄漏情况。

表八

验收监测结论:

1、验收结论

1.1 验收工况

本次验收期间，生产负荷率为 79%以上，本次验收结果为有效工况下的监测数据，可作为该工程竣工环境保护验收依据。

1.2 污染源监测结果

本验收监测报告于 2018 年 11 月 28 日~29 日验收监测，监测期间该项目设备、环保设施运行正常，主体工程和环保设施已全部建成。验收监测期间生产工况情况符合验收监测要求，无不良天气等因素影响，验收监测工作严格按有关规定进行，验收监测结果可以反映实际排放情况。

a) 废气排放验收监测结论

赫山加油站验收监测阶段排放的非甲烷总烃厂界周边浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放浓度限值；排放立管处的非甲烷总烃满足《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2007)规定。验收监测时段加油站正常运营，站内油气回收系统正常使用。

b) 废水排放验收监测结论

赫山加油站验收监测阶段排污口排放的废水各项监测因子均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准。验收监测时段加油站正常运营，站内化粪池和隔油池正常使用。

c) 噪声验收监测结论

赫山加油站厂界噪声验收监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准，临近交通干道一侧的厂界噪声满足 4 类标准。

d) 固体废物处置情况调查结论

赫山加油站正常运营所产生的生活垃圾均堆存于站内垃圾桶，交由环卫部门处理。加油站清洗产生的油罐废油渣、含油锯木由岳阳安洁油罐清洗有限公司带走，隔油池产生的油泥、及含油抹布手套均按要求分类收集在专用容器内，统一暂存于站内危废暂存间，最终交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行回收处理。

e) 地下水监测结果

本加油站北侧地下水采样孔地下水质量监测结果分析，各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水质标准。石油类符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。说明加油站目前没有发生泄漏情况。

1.3 总体结论

综上所述，本项目验收监测期间，营运时的废水、废气、噪声排放均符合相应国家标准，固体废物得到了无害化处置。

2、进一步工作安排

a) 对储油系统、防渗系统及管道系统定期进行检查和维护，定期检查是否有渗漏情况发生。加强管理，减少跑、冒、漏导致的污染。

b) 我公司将加强加油站内部管理，保证环境管理机构正常运行，负责全站区的环境管理工作，保证环保装置正常运行，并建立完善的环保档案，接受环保主管部门的指导监督和检验。

附图：

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目环保目标分布图

附图 3 项目验收监测点位分布图

附图 4 项目平面布置和环保措施分布图

附件：

附件 1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件 2 环评批复

附件 3 监测报告及质保单

附件 4 益阳加油站油罐、输油管线清洗施工合同

附件 5 危废处置合同

附件 6 湖南格林城院环境检测咨询有限公司检验检测机构资质认定证书

附件 7 项目应急预案备案意见表